


Modelo 120

Instruções para medição

Medir antes de Cortar
Ferramentas




1

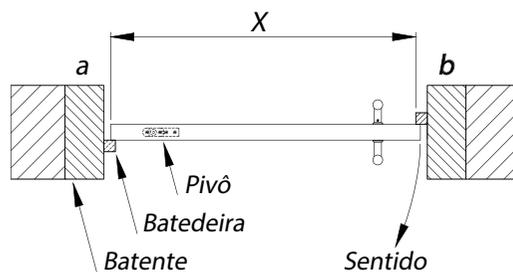

Instalação do lado externo da porta

X = medir entre a batedeira fixa no batente (lado da fechadura) e o topo da folha da porta (lado do pivô), da medida encontrada, subtrair 2mm.

2

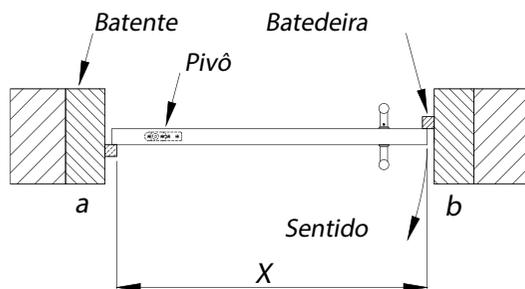

Instalação do lado interno da porta

X = medir entre a batedeira fixa no batente (lado da fechadura) e o topo da folha da porta (lado do pivô), da medida encontrada, subtrair 2mm.

Modelo 120


Instruções para corte

Cortar depois de medir

Ferramentas



1

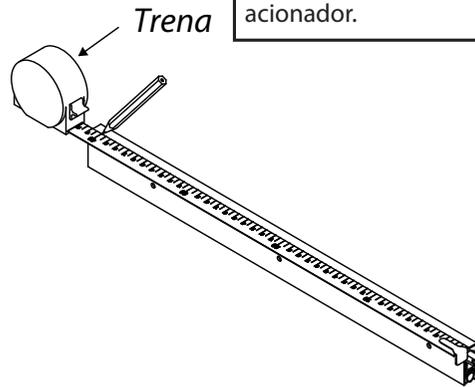


Atenção: A marcação será feita do lado oposto ao pino acionador.

Após a definição do comprimento final, marque com uma trena ou metro a medida encontrada no Veda Porta Automático.


Medidas	Margem de Corte
320 mm	60 mm
420mm à 620 mm	100 mm
720 mm à 3620 mm	130 mm

2

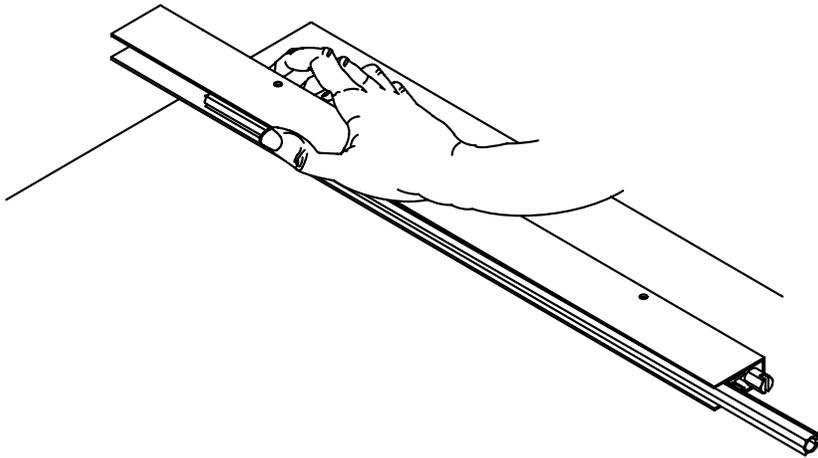

Puxe o perfil vedante para o lado oposto ao corte, para preservá-lo. Durante o corte, pressione o perfil vedante para dentro da capa.


3

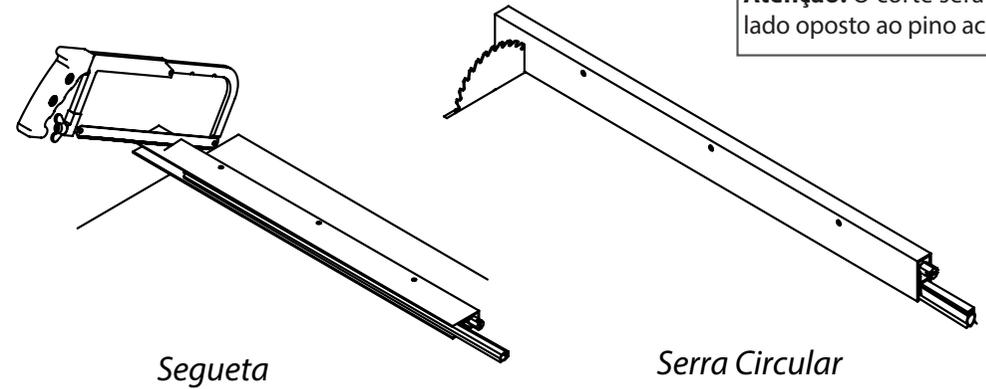

Atenção: O corte será feito do lado oposto ao pino acionador.

O corte poderá ser feito por intermédio de uma serra circular com disco próprio para alumínio (nesse caso, recomendamos que seja efetuado por profissionais treinados, como os de fábrica de box ou esquadrias de alumínio) ou com um arco de serra (sequeta).

4

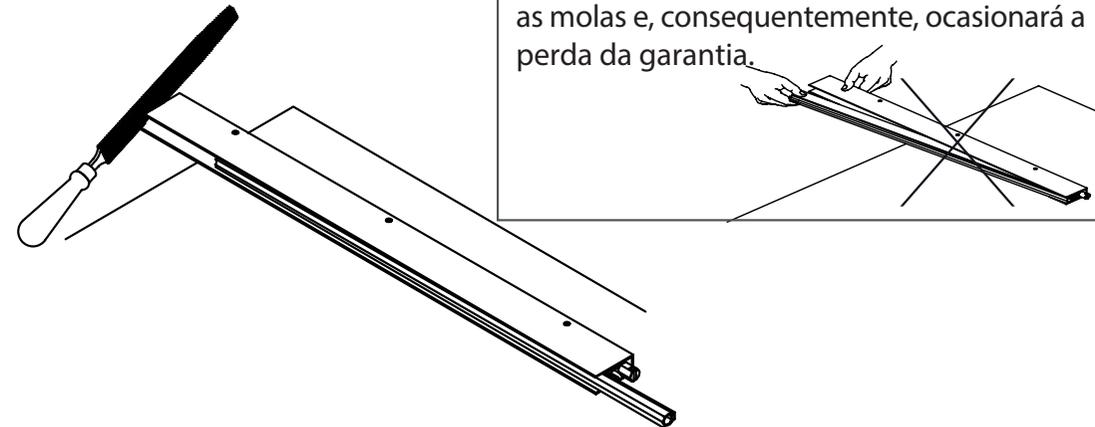

ATENÇÃO!

Não puxe o perfil vedante para fora da capa sem apertar o pino acionador, pois isso danificará as molas e, conseqüentemente, ocasionará a perda da garantia.

Retirar as rebarbas deixadas pelo corte com uma lima, lixa fina ou estilete. Retornar o perfil vedante para o lado do corte, cortar a sobra, deixando + ou - 1 cm de cada lado.

Modelo 120


Instrução para Instalação

Preparação e Instalação


Ferramentas




Instalação do lado externo da porta

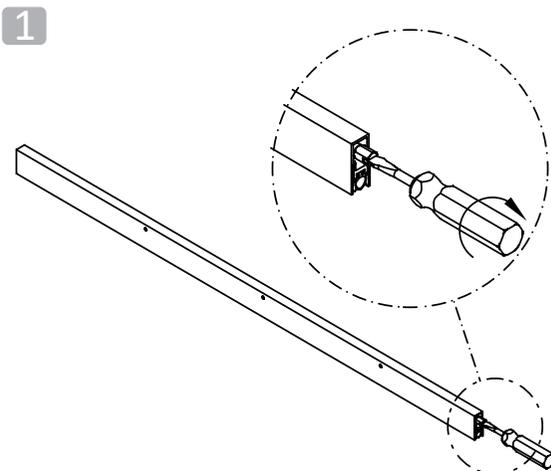

Com uma chave de fenda, recolha o perfil vedante até que este fique totalmente recolhido dentro da capa.

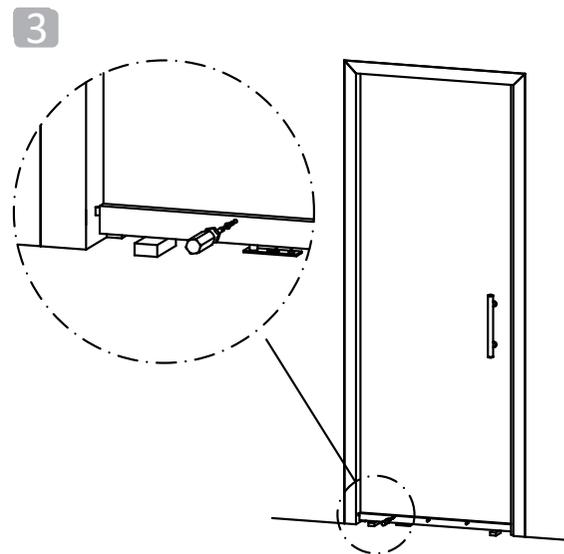


Através dos furos de fixação existentes no corpo do Veda Porta Automático, marque a posição onde serão colocados os parafusos.

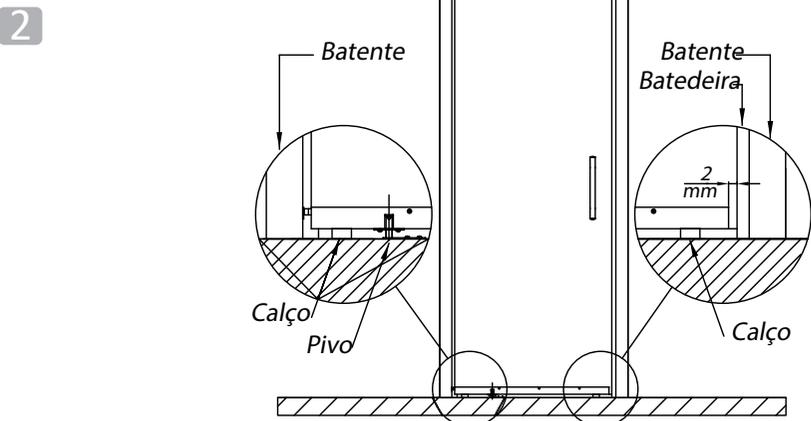


Com a porta fechada, coloque o Veda Porta Automático a 10mm da soleira, ou se a fresta for maior que 10mm, posicione no mesmo nível da parte inferior da folha da porta (lembrando que ele veda frestas de até 15mm), com o botão voltado para o lado do pivô.

Utilize calços para mantê-lo posicionado e deixe a folga de 2mm do lado da batedeira.

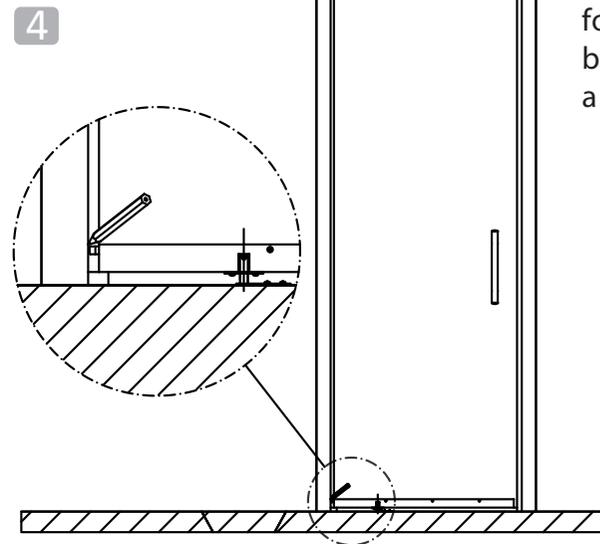

Após fixar o Veda Porta Automático na folha da porta, marque a posição do botão acionador deste no batente para a colocação da chapa de acionamento.


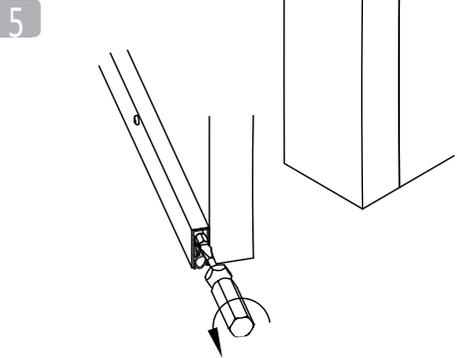


5 Regule o pino acionador no sentido anti-horário, regule até obter a pressão necessária da vedação sobre a soleira quando a porta estiver fechada

Caso a folha da porta esteja abaulada na face, o Veda Porta Automático não poderá acompanhar a curvatura, pois esta situação prenderia o perfil vedante, impedindo seu funcionamento. Instale o Veda Porta Automático, como o acima descrito, sem curvar a capa e na fresta superior complete com silicone.

6 Para conferir o ajuste, coloque uma folha de papel sulfite embaixo do Veda Porta Automático, feche a porta e puxe a folha. Caso, não apresente interferência, regule novamente até que a folha tenha uma pequena resistência ao ser puxada.

Caso o perfil vedante esteja amassando junto ao batente, corte mais um pedaço para que não haja interferência com o batente.

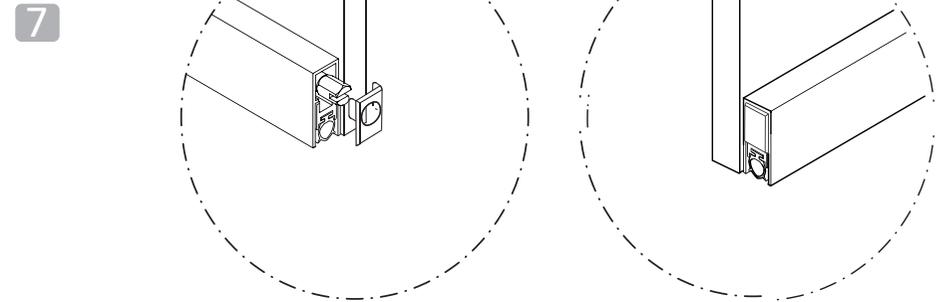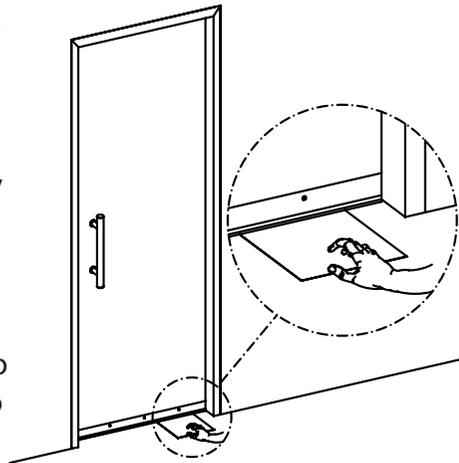

7 Após a regulação, coloque as tampas de acabamento nas extremidades do Veda Porta Automático.

Instalação do lado interno da porta

1. Repetir passo 1.
2. Com a porta fechada, coloque o Veda Porta Automático há 10 mm acima da soleira, ou se a fresta for maior que 10 mm posicione no mesmo nível da parte inferior da folha da porta, com o botão acionador voltado para o lado da fechadura
3. Repetir passos 3 a 7

ATENÇÃO! NÃO RECOMENDAMOS A INSTALAÇÃO EM NENHUM DOS CASOS ABAIXO, POIS O PRODUTO NÃO TERÁ A MESMA EFICÁCIA:

Soleiras instaladas de forma côncavas, ao acionar o Veda Porta Automático, impedem a vedação na região central da mesma.

Soleiras instaladas de forma convexas, ao acionar o Veda Porta Automático, impedem a vedação em ambas as laterais.

