

Modelo 245

Instruções para medição


Medir antes de cortar

Ferramentas



Porta de Madeira / Alumínio / ACM / Aço/Ferro / PVC

Folha Simples

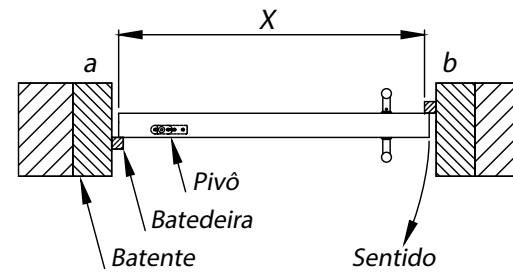


X = medir a largura da folha da porta.

Atenção: A medição será sempre realizada na largura da folha da porta.

Espessura mínima em Portas Pivotantes


Para a instalação semi-embutida em portas pivotantes só será possível em portas com, no mínimo, 45mm de espessura e o pivô deverá ser instalado fora de centro. Nessa condição, o Veda Porta Automático terá comprimento igual à largura da porta.

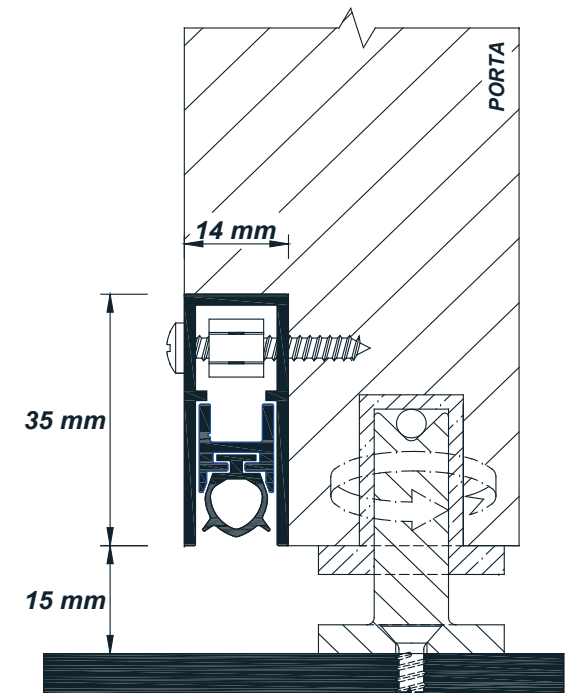

Modelo 245


Instruções para corte

Cortar depois de medir
Ferramentas

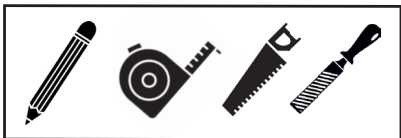

Após a definição do comprimento final, marque com uma trena ou metro a medida encontrada no Veda Porta Automático.


2

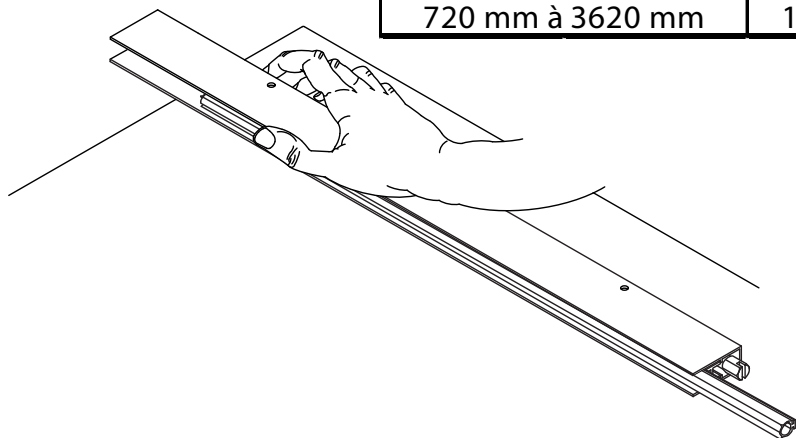

Puxe o perfil vedante para o lado oposto para preservá-lo. Durante o corte, precione o perfil vedante para dentro da capa.


1

Atenção: A marcação deverá ser feita do lado oposto ao pino acionador

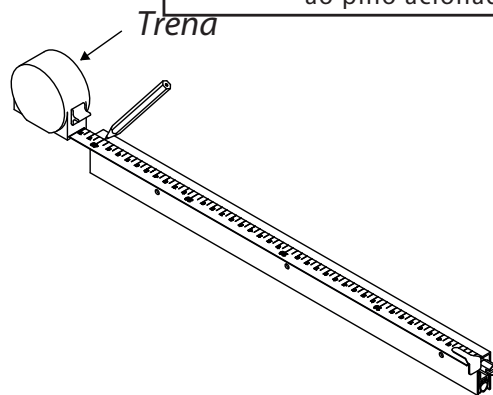

3


Atenção O corte será feito do lado oposto ao pino acionador.

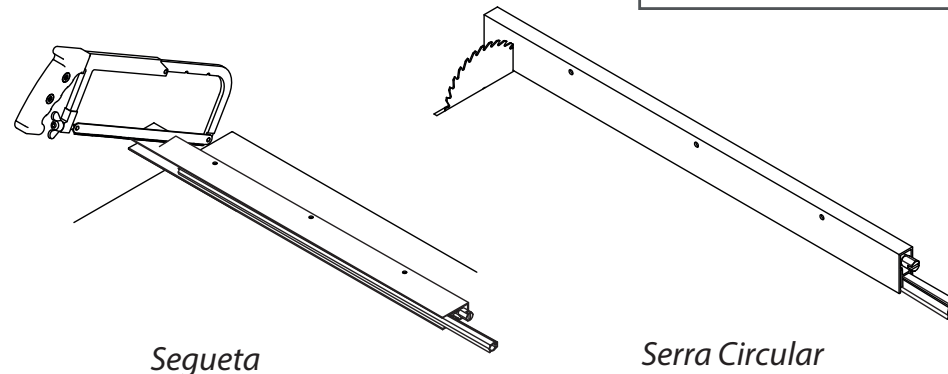

O corte poderá ser feito por intermédio de uma serra circular com disco próprio para alumínio (nesse caso, recomendamos que seja efetuado por profissionais treinados, como fábrica de box ou esquadrias de alumínio) ou com um arco de serra (segueta)

4


Atenção: Não puxe o perfil vedante para fora da capa sem apertar o pino acionador, pois isso danificará as molas e, conseqüentemente, ocasionará a perda da garantia.

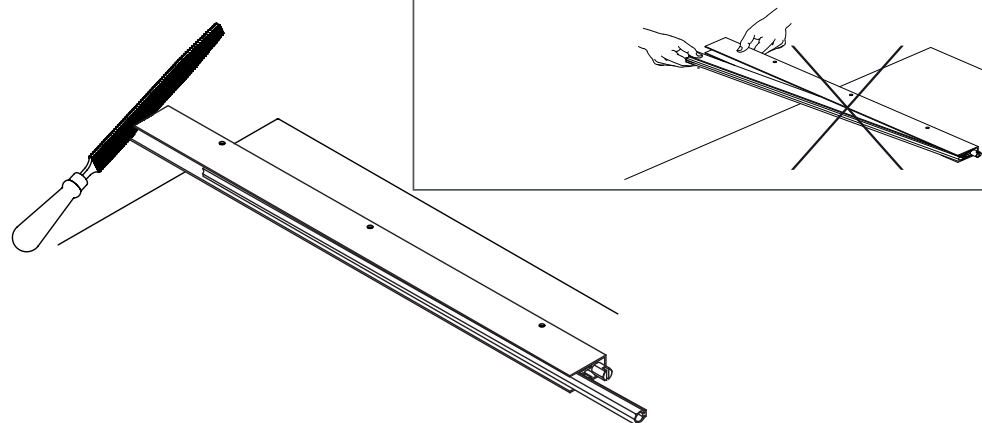

Retirar as rebarbas deixadas pelo corte com uma lima, lixa fina ou estilete. Retornar o perfil vedante para o lado do corte, cortar a sobra, deixando + ou - 1cm de cada lado.




1

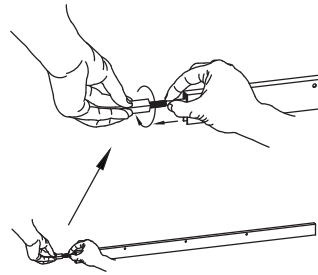


Puxe o botão com rolete para fora da capa e regule girando no sentido anti-horário, até que o mesmo esteja recolhido para dentro da capa.

2

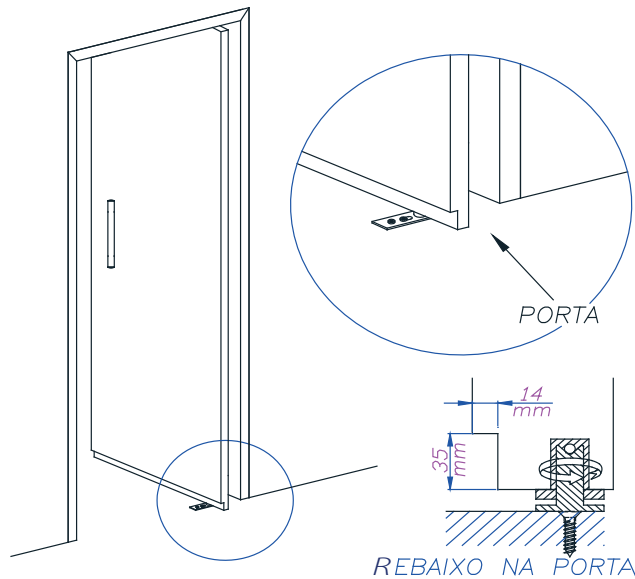

Faça um rebaixo na porta na face externa (do lado de fora), nas medidas 14mm de profundidade por 35mm ao longo da largura da folha da porta. Caso a porta esteja já instalada, esse passo deverá ser realizado por um profissional treinado, pois exige a remoção da mesma e a utilização de uma máquina de corte profissional.


3

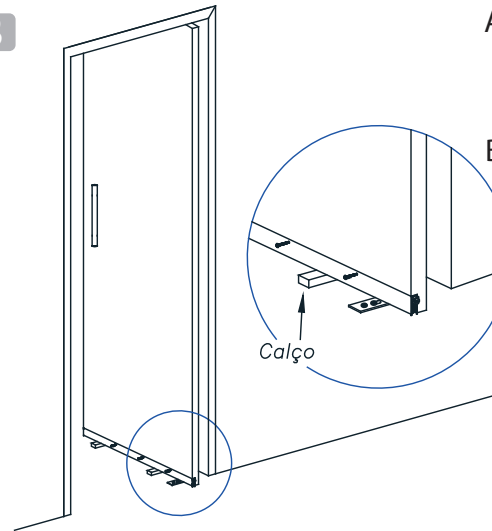

- A. Insira o Veda Porta Automático no rebaixo aberto, com o pino acionador por roletes voltado para o lado do pivô.
- B. Fixe o Veda Porta Automático através dos parafusos laterais de fixação. O Veda Porta Automático deverá ficar no mesmo nível da porta. Para isso utilize calços.

4


Após fixar o Veda Porta Automático na folha da porta, marque a posição deste no batente para a colocação da chapa batente.

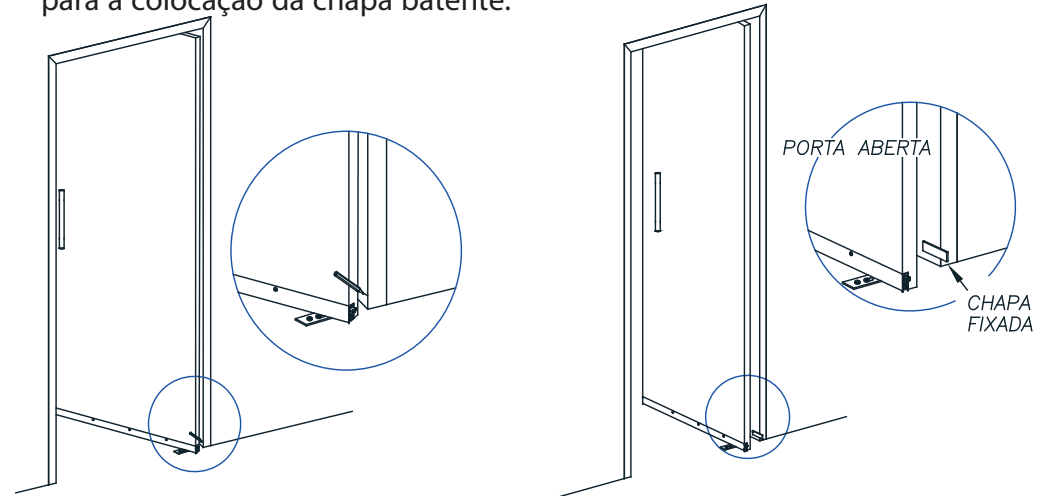

5

Com a porta aberta, gire o pino acionador com rolete por três ou quatro voltas e pressione-o com o dedo.


Para verificar se o Veda Porta Automático está funcionando normalmente.

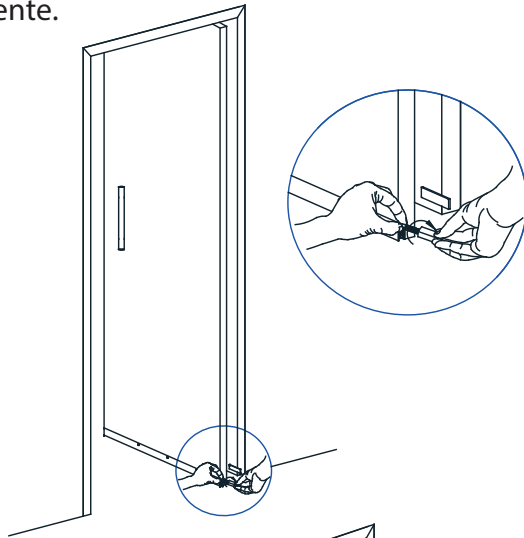

6

Para conferir o ajuste, coloque uma folha de papel sulfite embaixo do Veda Porta Automático, feche a porta e puxe a folha.

Caso não apresente interferência, regule novamente até que a folha tenha uma pequena resistência ao ser puxada.

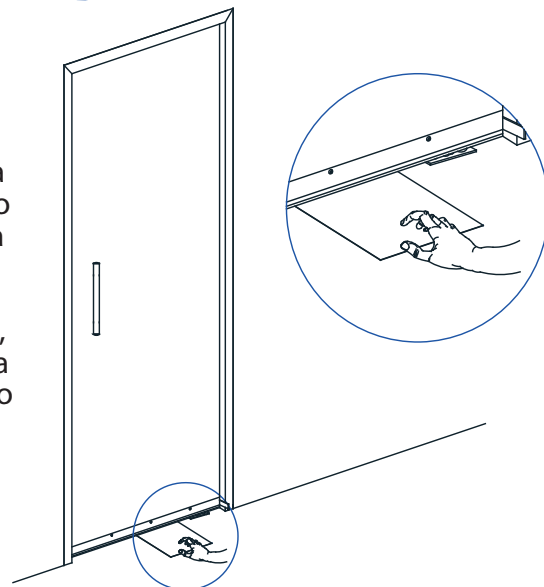

Atenção: A viabilidade da instalação do Veda Porta Automático semi-embutido em portas de alumínio, acm, aço, ferro ou pvc deverá ser analisada pelo fabricante das esquadrias.

ATENÇÃO! NÃO RECOMENDAMOS A INSTALAÇÃO EM NENHUM DOS CASOS ABAIXO, POIS O PRODUTO NÃO TERÁ A MESMA EFICÁCIA:

Soleiras instaladas de forma côncavas, ao acionar o Veda Porta Automático, impedem a vedação na região central da mesma.

Soleiras instaladas de forma convexa, ao acionar o Veda Porta Automático, impedem a vedação em ambas as laterais.

